



損傷図

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	27230203910
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田 1 丁目
図番	1	径間番号	1




振替種別	区分	凡例
① 現金	a-e	有無
② 債権	有無	有無
③ 債権	有無	有無
④ 破産	a-e	有無
⑤ 現金・決済	a-e	有無
⑥ 現金・決済	a-e	有無
⑦ 現金・決済	a-e	有無
⑧ 現金・決済	a-e	有無
⑨ 現金・決済	a-e	有無
⑩ 現金・決済	a-e	有無
⑪ 現金・決済	a-e	有無
⑫ 現金・決済	a-e	有無
⑬ 現金・決済	a-e	有無
⑭ 現金・決済	a-e	有無
⑮ 現金・決済	a-e	有無
⑯ 現金・決済	a-e	有無
⑰ 現金・決済	a-e	有無
⑱ 現金・決済	a-e	有無
⑲ 現金・決済	a-e	有無
⑳ 現金・決済	a-e	有無
㉑ 現金・決済	a-e	有無
㉒ 現金・決済	a-e	有無
㉓ 現金・決済	a-e	有無
㉔ 現金・決済	a-e	有無
㉕ 現金・決済	a-e	有無
㉖ 現金・決済	a-e	有無
㉗ 現金・決済	a-e	有無
㉘ 現金・決済	a-e	有無
㉙ 現金・決済	a-e	有無
㉚ 現金・決済	a-e	有無
㉛ 現金・決済	a-e	有無
㉜ 現金・決済	a-e	有無
㉝ 現金・決済	a-e	有無
㉞ 現金・決済	a-e	有無
㉟ 現金・決済	a-e	有無
㊱ 現金・決済	a-e	有無
㊲ 現金・決済	a-e	有無
㊳ 現金・決済	a-e	有無
㊴ 現金・決済	a-e	有無
㊵ 現金・決済	a-e	有無
㊶ 現金・決済	a-e	有無
㊷ 現金・決済	a-e	有無
㊸ 現金・決済	a-e	有無
㊹ 現金・決済	a-e	有無
㊺ 現金・決済	a-e	有無
㊻ 現金・決済	a-e	有無
㊼ 現金・決済	a-e	有無
㊽ 現金・決済	a-e	有無
㊾ 現金・決済	a-e	有無
㊿ 現金・決済	a-e	有無

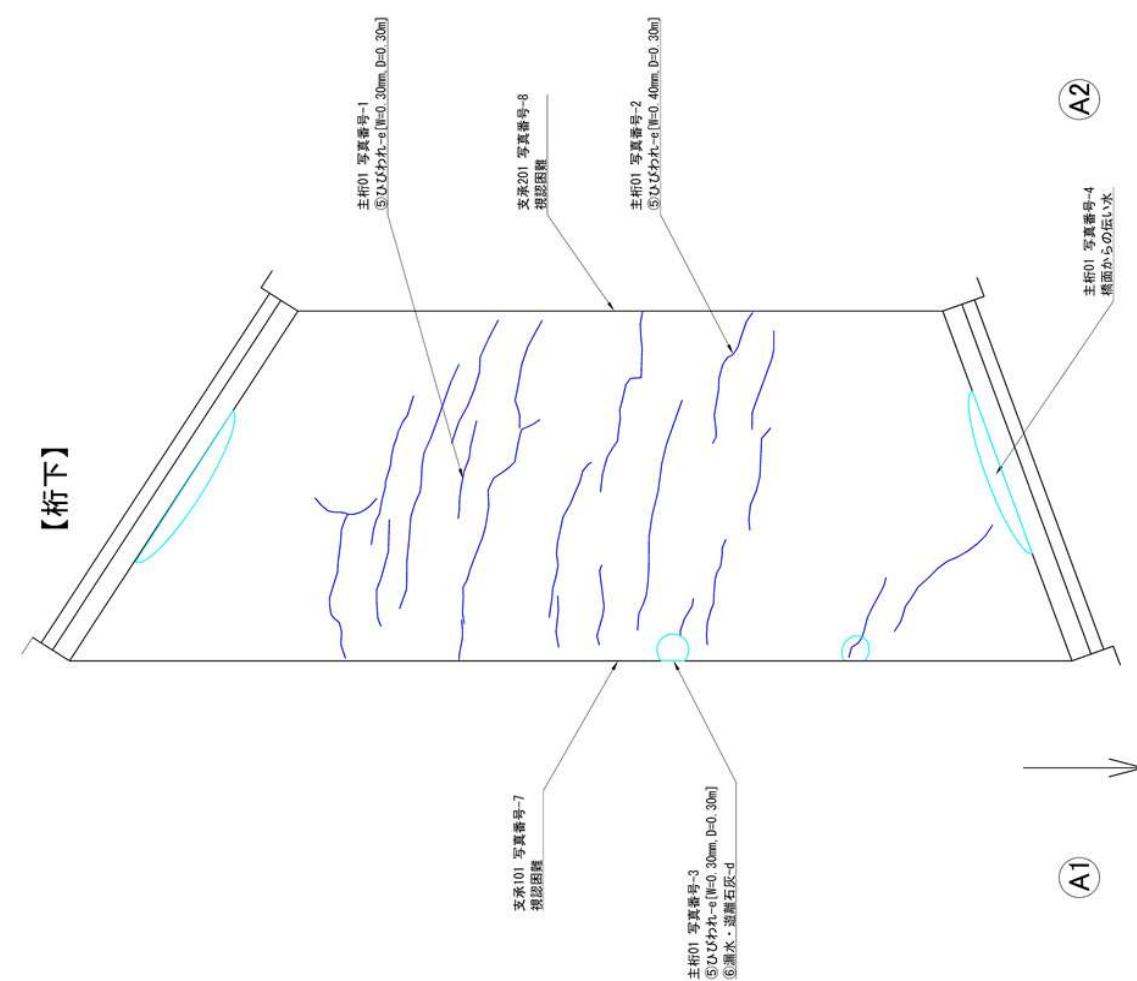


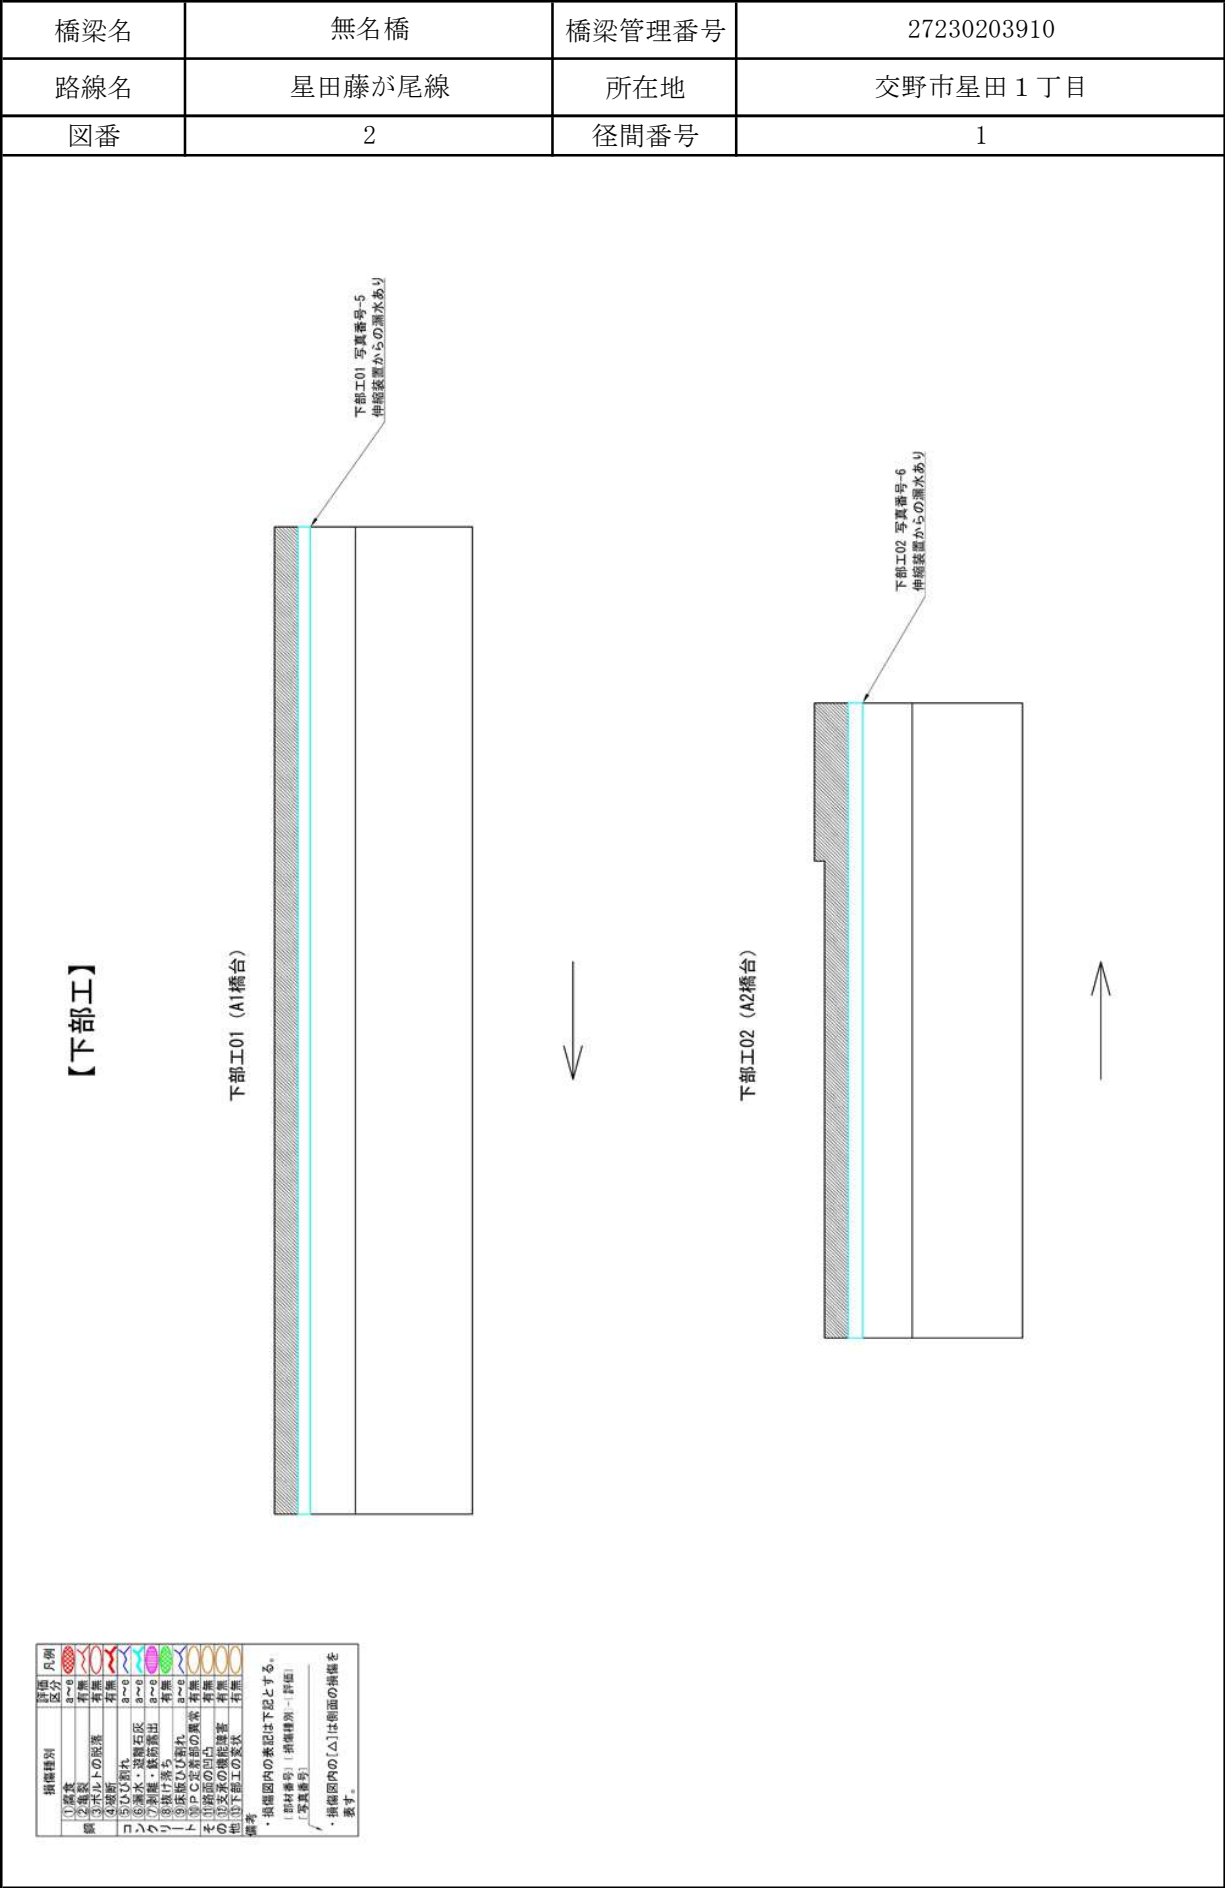損傷図



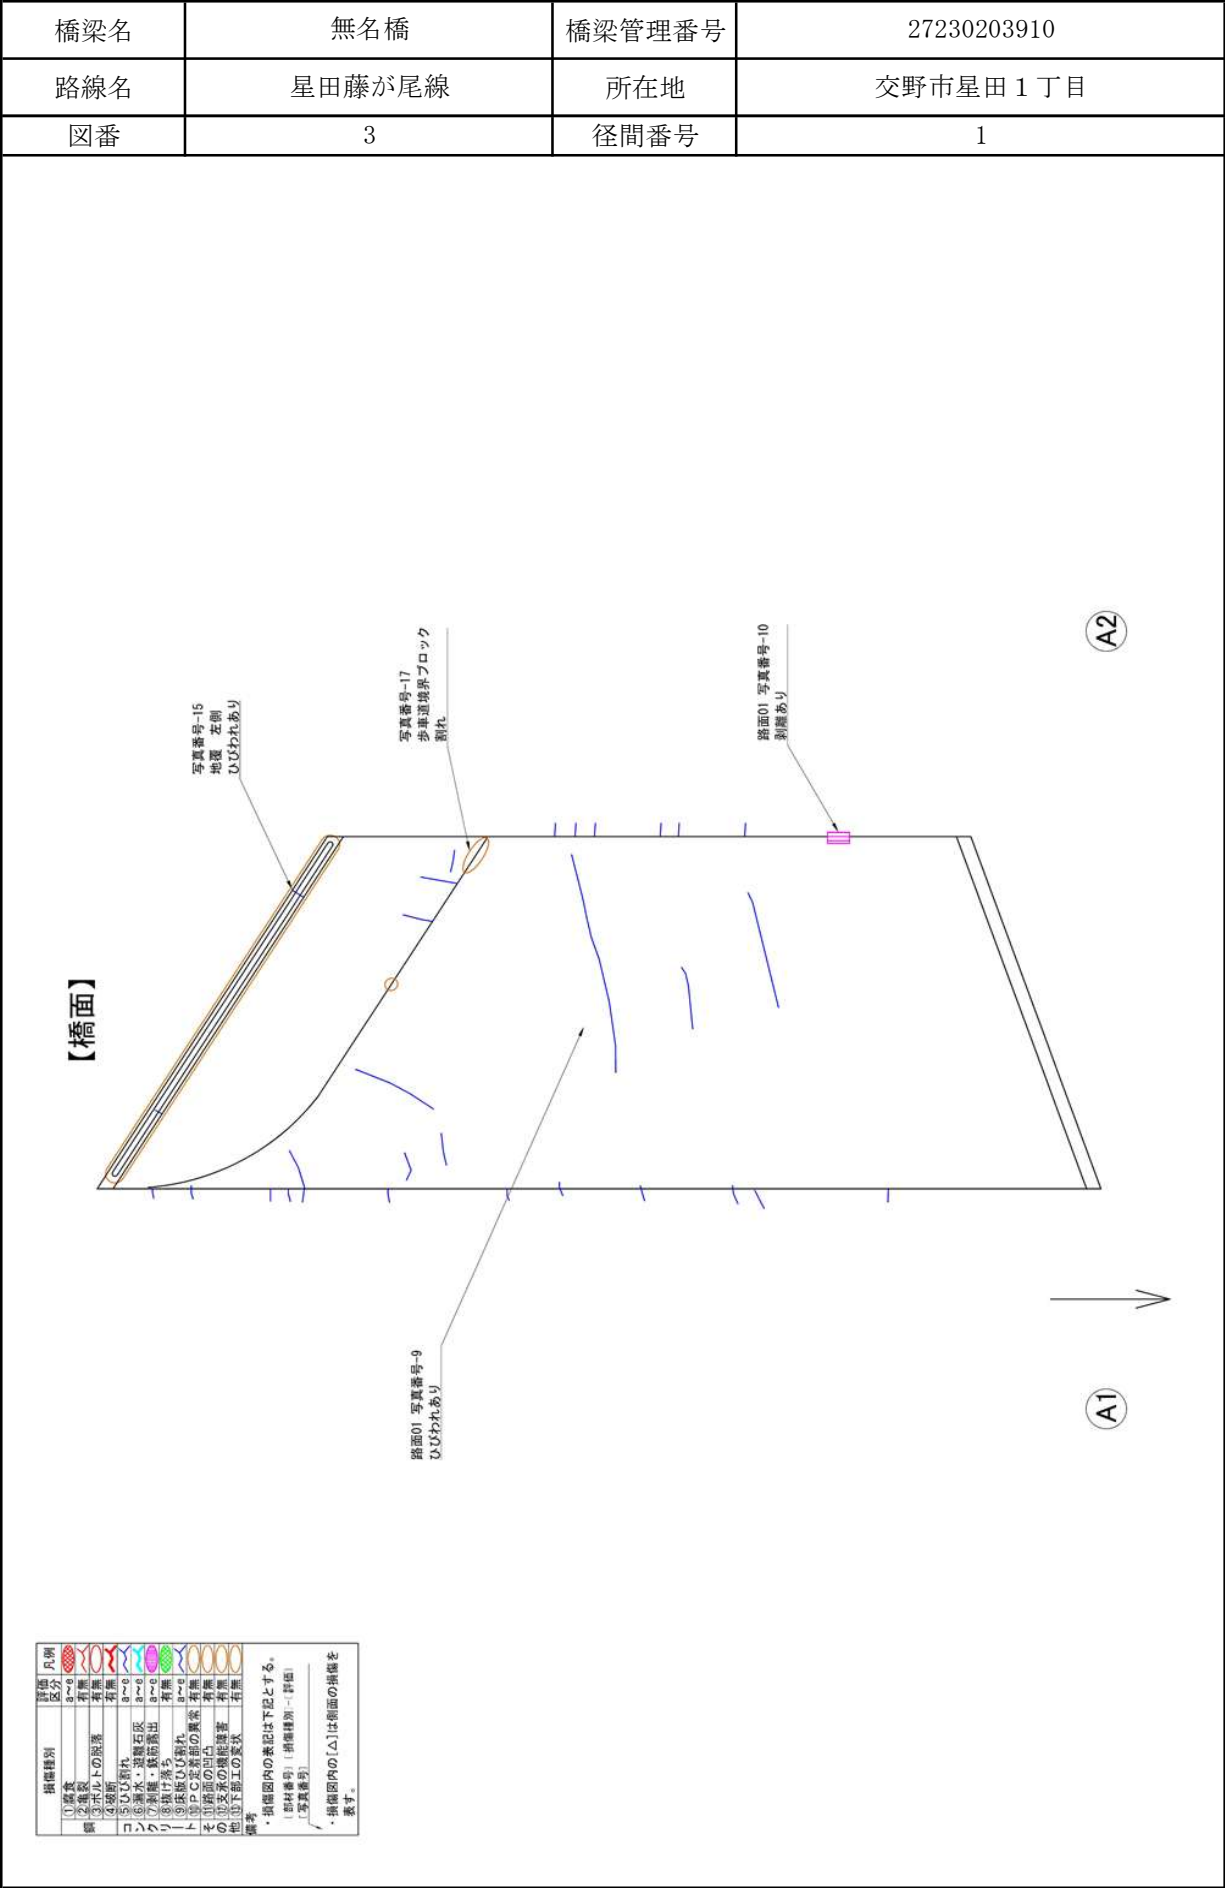

損傷図

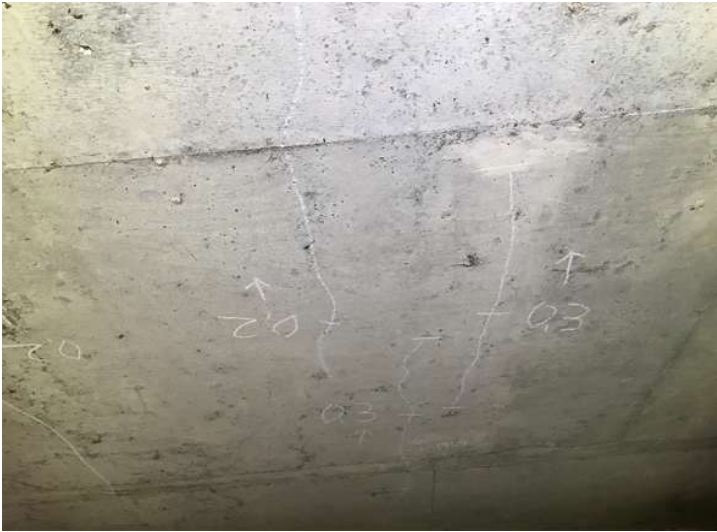




損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田1丁目	
			写真番号	1
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	e
			メモ	
			ひび割れ幅 : 大 (0.30mm) ひび割れ間隔 : 大 (0.5m未満) ひび割れパターン : ② ⑥漏水・遊離石灰 : a ⑦剥離・鉄筋露出 : a	
			写真番号	2
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	e
			メモ	
			ひび割れ幅 : 大 (0.40mm) ひび割れ間隔 : 大 (0.5m未満) ひび割れパターン : ② ⑥漏水・遊離石灰 : a ⑦剥離・鉄筋露出 : a	
			写真番号	3
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	e
			メモ	
			ひび割れ幅 : 大 (0.30mm) ひび割れ間隔 : 大 (0.5m未満) ひび割れパターン : ② ⑥漏水・遊離石灰 : d ⑦剥離・鉄筋露出 : a	




損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田1丁目	
			写真番号	4
			径間番号	1
			部材名称	主桁
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			橋面からの伝い水	
			写真番号	5
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	01
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			伸縮装置からの漏水あり	
			写真番号	6
			径間番号	1
			部材名称	下部工
			部材番号	02
			損傷の種類	⑤ひびわれ
			評価区分	a
			メモ	
			⑥漏水・遊離石灰 :a	
			⑦剥離・鉄筋露出 :a	
			伸縮装置からの漏水あり	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田1丁目	
			写真番号	7
			径間番号	1
			部材名称	支承
			部材番号	101
			損傷の種類	⑫支承の機能障害
			評価区分	無
			メモ	
			視認困難	
			写真番号	8
			径間番号	1
			部材名称	支承
			部材番号	201
			損傷の種類	⑫支承の機能障害
			評価区分	無
			メモ	
			視認困難	
			写真番号	9
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	無
			メモ	
			ひびわれあり	



損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田1丁目	
			写真番号	10
			径間番号	1
			部材名称	路面
			部材番号	01
			損傷の種類	⑪路面の凹凸
			評価区分	無
			メモ	
			剥離あり	
			写真番号	11
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 起点側	
			写真番号	12
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			伸縮装置 終点側	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田1丁目	
			写真番号	13
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 左側	
			写真番号	14
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			防護柵 右側	
			写真番号	15
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 左側 ひびわれあり	




損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田 1 丁目	
			写真番号	16
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			地覆 右側	
			写真番号	17
			径間番号	1
			部材名称	その他
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			歩車道境界ブロック 割れ	
			写真番号	18
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 起点側から	




損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田1丁目	
			写真番号	19
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 終点側から	
			写真番号	20
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 道路左側から	
			写真番号	21
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 道路右側から	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田1丁目	
			写真番号	22
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 桁下起点側から	
			写真番号	23
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 桁下終点側から	
			写真番号	24
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 A1橋台	

損傷写真帳

橋梁名	無名橋	橋梁管理番号	0391	
路線名	星田藤が尾線	所在地	交野市星田 1 丁目	
			写真番号	25
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			全景 A2橋台	
			写真番号	26
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			添架物 左側	
			写真番号	27
			径間番号	1
			部材名称	状況
			部材番号	
			損傷の種類	
			評価区分	
			メモ	
			添架物 右側	